












**STAN ZACHOWANIA  
USZKODZEŃ EKSPLOATACYJNYCH -  
ELEWACJA POŁUDNIOWA (frontowa)**  
SKALA 1:50




**OZNACZENIA - stan zachowania uszkodzeń eksploatacyjnych:**

-  - RYSY I PĘKNIĘCIA WARSTWY TYNKU
-  - LINIA ODSPÓJENIA TYNKU OD WARSTWY MURU
-  - ZACIEKI NA TYNKU SPOWODOWANE BRAKIEM OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
-  - MIEJSCOWE ZAWILGOCENIA TYNKU
-  - MIEJSCOWE ZAWILGOCENIA DREWNA
-  - UBYTKI WIERZCHNIEJ WARSTWY POWŁOKI MALARSKIEJ
-  - UBYTKI WIERZCHNIEJ WARSTWY TYNKU
-  - UBYTKI TYNKU DO WARSTWY CEGŁY
-  - KOROZJA MIKROBIOLOGICZNA DREWNA
-  - KOROZJA MIKROBIOLOGICZNA MURU
-  - KOROZJA BLACHY

**UWAGA:**

- przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz zamówieniem materiałów należy sprawdzić wymiary i stan obiektu na budowie
- w związku z charakterem obiektu oraz trudnością prac należy dokładnie przeanalizować każdy nowy element
- niektóre wymiary mogą różnić się od wymiarów inwentaryzowanych
- w razie niezgodności należy skonsultować się z projektantem

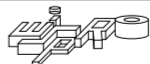		<b>"WISPRO"</b>		Biuro Projektowania i Usług Inwestycyjnych ul. Targowa 2a, 35-064 Rzeszów	
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:		
ARCHITEKTURA:	Grzegorz ŚLAPIŃSKI	A - 24/87			
	Jerzy SULIMA	AB - 312/94			
Opracowanie:	Wojciech SULIMA	---			
Sprawdzający:	Grzegorz RUSZEL	Rz/A-15/08			
ADRES INWESTYCJI: Rzeszów, dz. nr. 749/1, ul. Mickiewicza 7, obr. 207					
NAZWA INWESTYCJI: Projekt budowlany cz. architektoniczna remontu elewacji frontowej od strony ul. Mickiewicza oraz elewacji tylnej od ul. Kopernika w Rzeszowie wraz z kolorystyką				INWESTOR: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 29	
SKALA:	TYTUŁ RYSUNKU:	FAZA:	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS.:	
1:50	STAN ZACHOWANIA - EL. FRONTOWA (POŁUDNIOWA)	PB	Listopad 2017	2	